

刘永文 吉林 吉林省通化市206医院 134001

**摘要:** <正> MA4210型尿液分析仪是一种半自动分析仪器。它具有故障自检功能,出现故障时能自动打印故障代码。在日常使用时经常出现trouble-4(光度不足)。其常见原因: (1)钨灯烧坏 仪器的光源是一只直流12V、10W的钨灯,电流过大冲击或其它因素可造成钨灯灯丝烧断,更换一只新的灯泡即可。安装时应注意戴上手套或在灯泡上垫上干净的软纸,保证灯泡表面的光洁。(2)钨灯低效 测量灯泡两端12V电压正常,观察灯泡发光较暗。清除灯泡表面灰尘和污物,安上灯泡后故障依旧。便可判定灯泡老化、低效,不能继续使用,更换一只新的即可。(3)透光孔污染 仔细擦拭灯泡、反射罩

**关键词:**

文章全文为PDF格式,请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

---

134001

Abstract:

Key words:

【大 中 小】 [[关闭窗口](#)]