

## OLYMPUS-AU400 全自动生化分析仪故障检修一例

刘永文

(吉林省通化市 206 医院 吉林 134001)

OLYMPUS-AU400 是日本奥林巴斯公司生产的大型生化分析仪。该仪器具有先进的光栅分光和独特的导光纤组成的光路系统。多种分析方法，每小时能完成 400 个测试，最多可同时检测 32 个项目。还具有试剂冷藏优点，有急诊插入，方便、快速。能故障提示报警，维修方便，可一机两用。可适用于大中医院检验科日常工作的生化检验。

**故障现象：**两个试剂冷藏箱温度在 15℃ 以上，工作在 8℃ 以下。

**故障分析：**由于该仪器是采用半导体元件来致冷的，所用元件就是珀尔帖元件。出现这种故障的可能原因：①珀尔帖元件没有电源供给。②循环泵电机故障。③温度传感器故障。④珀尔帖元件自身的故障。首先，检查 200 号插件是否有 AC110V 供电电压。经查电压正常。循环泵是供制冷液在珀尔帖内部循环的，经查泵工作也是

正常的。制冷液也不存在变质、粘滞现象，再检查珀尔帖元件上的“+”、“-”两个接线端子间有 140V 的直流电压，正常是 135V，说明供电正常。查温度传感器是否正常。

207 号插件上接的就是温度传感器电阻。该温度传感器位于大冰箱左前角下，其阻值随温度升高，阻值降低，具有负温度系数。正常阻值 8℃ 时参考值  $4937\Omega$ 、18℃ 时电阻值  $3109\Omega$ 、32℃ 时参考值  $1656\Omega$ ，经试验温度传感器比较正常。由此排除前几种故障的可能。从而判断故障在珀尔帖元件的自身。断开“+”、“-”端进线的任一端，用万用表的黑表笔接“+”端，红表笔接“-”端，电阻值为  $4.1k\Omega$ ，表笔反接，电阻值为  $1.5k\Omega$ 。说明珀尔帖元件内部有断路的地方，该元件体积大、重量重，有进、出液孔，还有接线端子是一体化的东西，无法拆卸修理，只能通过代理商与日方厂家联系购得。购回后，安装试机工作正常。

## 尿液分析仪 trouble-4 常见故障原因及排除

刘永文

(吉林省通化市 206 医院 吉林 134001)

MA4210 型尿液分析仪是一种半自动分析仪器。它具有故障自检功能，出现故障时能自动打印故障代码。在日常使用时经常出现 trouble-4（光度不足）。其常见原因：

(1) 钨灯烧坏 仪器的光源是一只直流 12V、10W 的钨灯，电流过大冲击或其它因素可造成钨灯灯丝烧断，更换一只新的灯泡即可。安装时应注意戴上手套或在灯泡上垫上干净的软纸，保证灯泡表面的光洁。

(2) 钨灯低效 测量灯泡两端 12V 电压正常，观察灯泡发光较暗。清除灯泡表面灰尘和污物，安上灯泡后故障依旧。便可判定灯泡老化、低效，不能继续使用，更换一只新的即可。

(3) 透光孔污染 仔细擦拭灯泡、反射罩、测量灯泡和直流 12V 电源均正常时，查透光孔、

积分球透光孔正对着钨灯下部。试纸架和尿液排泄孔中间也有透光孔，因为这部分长时间不清洗，往往会有附着尿渍的结晶，阻滞了光的透光性使光强减弱出现故障 4。酒精棉球擦拭透光孔，清除尿渍和其它污物，仪器恢复正常。

(4) 灯泡时亮时不亮 测量灯丝电压灯丝阻值都正常，将灯泡取下来再重新安装一下，能用几天，trouble-4 故障依旧，说明灯座氧化。经处理几次后，故障又反复出现，直接把灯线焊上，故障排除。

(5) 管腔内部吸光能力差 用以上方法仍不能排除，可检查积分球入光口到出光口这一段光路。这段光路对到达试剂带的光强有较大影响。将积分球入光口到出光口这一段黑色吸光管路用墨汁均匀涂黑一层，也不妨一试。此故障鲜为少见。